


## 붙임



## 안전성조사 결과 수거 등 명령 대상(48건)


### □ 생활용품 : 22개 제품

#### ○ 가정용 섬유제품(학생복) : 1개 제품

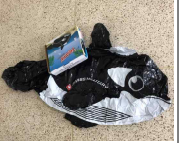
연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	㈜정성아이앤씨 / (-) ☎02-575-3191	미치코 런던 (한국)	-	상지여고 (여)	○ pH 14.7 % 초과 - 상의-안감메쉬(화이트) : 8.6 (기준 : 4.0 ~ 7.5) ○ 폼알데하이드 1.5 배 초과 - 상의-안감메쉬(화이트) : 114.7 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

#### ○ 완구 : 3개 제품


연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	휴고 / ((주)주영이앤씨) ☎02-461-1653	- (중국)	B361R19 68-0001A	Ball	○ 프탈레이트가소제 1.3~9배 초과 - 연두코팅 : 0.339 % (DEHP 0.326 %, DBP 0.013 %) - 파랑코팅 : 0.142 % (DEHP 0.113 %, DBP 0.029 %) - 주황코팅 : 0.239 % (DEHP 0.227 %, DBP 0.012 %) - 밝은파랑코팅 : 0.932 % (DEHP 0.919 %, DBP 0.013 %) - 분홍코팅 : 0.332 % (DEHP 0.290 %, DBP 0.042 %) - 여러가지색 코팅 : DEHP 0.799 % - 흰색합성가죽 : DEHP 0.552 % (기준 : 총 합 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
2	ZLT TOY / ((주)아이비전) ☎031-902-6910	- (중국)	B361R58 16-4001	악세사리 만들기 (스타일 주얼리)	○ 카드뮴 3370배 초과 - 분홍/보라 플레이팅 은색 금속 : 253 030.8 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	- (공각지) ☎070-775-7-5147	- (중국)	B361R55 7-7001A	2000줄줄 이롤러도 장놀이세 트	○ 프탈레이트가소제 18배 초과 - 흰색고무 : DEHP 1.753 % (기준 : 총 합 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령

#### ○ 공기주입 물놀이기구 : 1개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	YIWU CITY LITTLE ANGEL TOYS CO.,LTD / (주)티모 ☎1644-1266	- (중국)	CA011R00 4-6013	AWDTY E0001 (동물)	○ 카드뮴 기준치 초과 - 튜브(검정) - 1071 mg/kg - 튜브(하양) - 772 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령



#### ○ 스포츠용 구명복 : 1개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	진성산업 / (-) ☎02-2601-1342	버팔로 (한국)	B021H004 -4001 B021H004 -6001	명품라이 프자켓	○ 봉합부위 인장강도 236 N (기준 : 300 N 이상)		수거· 교환 등 명령


#### ○ 수영복 : 2개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	- / ((주)아이보리) ☎02-2286-9000	블랙야크 (베트남)	-	BK세이아 레시가드	○ 프탈레이트계 가소제 13 배 초과 - 프린트(화이트) : DEHP 0.13 % (기준 : 총 함유량 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
3	ARP / (주)실로스 트레치) ☎02-2692-0270	EVERLA ST (중국)	-	ELVFWOP 07	○ pH 24 % 초과 - 원단-가슴패드 : 9.3 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거· 교환 등 명령


○ 선글라스 : 2개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	광원광학 (-) ☎053-359-3184	크룩스 (한국)	-	JS 6502 (분홍)	○ 납 6.7배 초과 - 분홍-페인트(테몸체) : 605 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
2	광원광학 (-) ☎053-359-3184	크룩스 (한국)	-	JS 6502 (갈색)	○ 납 36.9배 초과 - 갈색-페인트(테몸체) : 3 329 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령


○ 물안경 : 1개 제품




연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주식회사 엔피니) ☎02-3474-8914	MLB (중국)	-	72ET0271 1-1	○ 평행도 103.6 % 초과 - 0.34 △ (프리즘 디옵터) (기준 : 0.167 △ (프리즘 디옵터) 이하)		수거· 교환 등 명령

○ 가정용섬유제품(우의) : 1개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(올랜드 인터네셔널) ☎080-740-3100	FOUR LADS (중국)	-	f17d5 km101 (아동)	○ 프탈레이트계 가소제 86.3배 초과 - 투명색 합성수지(모자) DEHP: 8.630 % (기준: 총 합 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령

○ 우산 및 양산 : 4개 제품




연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	주식회사 영인레인 (주식회사 영인레인) ☎02-2695-6044	BUFFY (중국)	-	CP-606A	○ 접근 가능한 날카로운 끝 : 위대한 날카로운 끝이 있음 (기준 : 위대한 날카로운 끝이 없을 것)		수거· 교환 등 명령

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
2	XINJIE ((주)시즌) ☎0502-753-0885	파바스 타요 (중국)	-	TY-40-171 0	○ 접근 가능한 날카로운 끝 : 위대한 날카로운 끝이 있음 (기준 : 위대한 날카로운 끝이 없을 것)		수거· 교환 등 명령
3	QUANZHO U FENGHE UMBRELLA CO.,LTD ((주)아트 박스) ☎080-671-8585	TOP LOOK (중국)	-	EVA빗방울 컬러체인지	○ 굽힘강도 : 구부러짐 (기준 : 절단 또는 구부러 짐이 없을 것)		수거· 교환 등 명령
4	MLX ((주)갈모) ☎080-222-1532	JAJU (중국)	-	아동우산_P K	○ 접근 가능한 날카로운 끝 : 위대한 날카로운 끝이 있음 (기준 : 위대한 날카로운 끝이 없을 것)		수거· 교환 등 명령

○ 고령자용보행차 : 3개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	REHABILITATION EQUIPMENTCO., LTD / (주)미래메디쿠스) ☎02-794-7363	- (중국)	B201R069- 6003	MR-2001	○ 전방 안전성시험 : 12.3° (기준 : 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 15.0° 이상 이어야 한다.) ○ 측방 안전성시험 : 2.4° (기준 : 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 3.5° 이상 이어야 한다.)		수거· 교환 등 명령
2	CAREMAXREHAB ILITATIONEQUIP MENTCO.,LTD. / (주)모닝메디케어) ☎053-592-7377	- (중국)	B201R006- 4001	CA812LG -5	○ 전방 안전성시험 : 12.8° (기준 : 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 15.0° 이상 이어야 한다.)		수거· 교환 등 명령
3	suncare medical co.ltd / (동인 의료기) ☎051-255-5955	- (중국)	B201R031- 4002	SC4015A W	○ 측방 안전성시험 : 2.7° (기준 : 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 3.5° 이상 이어야 한다.)		수거· 교환 등 명령

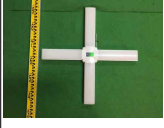
○ 예초기의 날 : 3개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)아이디 알 / (주)금융 (판매원) ☎1644-126 6	- (한국)	B703K001- 6002	IDR-007	○관절형의 과속시험 - 파손됨 (기준 : 관절부가 떨어지지 않을 것)		수거· 교환 등 명령
2	MOTOYUKI CO.,LTD / HANJIN MOOLSAN CO.,LTD ☎051-325- 1100	- (한국)	B703R012- 5001	HB-255-40	○내충격성 - 날부가 떨어짐 (기준 : 금이가거나 깨지거나 날부가 떨어지지 않을 것)		수거· 교환 등 명령
3	TOYOKANE / (주)세계 ☎051-313- 0944	- (일본)	B703R011- 5002	SK-5	○날의 재질 - C : 0.41 %, (기준 : C-0.55~0.90 % 이내) - Mn : 0.67 % (기준 : Mn-0.10~0.50 % 이내)		수거· 교환 등 명령


□ 전기용품 : 26개 제품


○ LED등기구 : 5개 제품

연번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	남양전기 / ☎031)949- 1498	한국	HD11986- 15003A	NY-KCW-35 W	○최종결함 1.충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨  ○경결함 1.표시 - 제조년월 미표시 - 모델번호 상이		수거 · 교환 등 명령
2	(주)다보예 / ☎031)949- 1498	한국	JH11801-16 014	DY-RSB-45 W	○최종결함 1. 충전부에 대한 감전보호 : 외곽 커버가 손으로 제거되어 충전부(LED 모듈)가 노출됨 ○경결함 1. 표시사항(제조년월 미표시)		수거 · 교환 등 명령

연번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
3	(주)다보예 / ☎031)949- 1498	한국	JH11801-16 014.	DY-RCW-4 5W	○최종결함 1. 충전부에 대한 감전보호 : 외곽 커버가 손으로 제거되어 충전부(LED 모듈)가 노출됨 ○경결함 1. 표시사항(제조년월 미표시)		수거 · 교환 등 명령
4	(주)세아코리아 / ☎032)542- 1955~6	한국	JD11091-14 001	LKD-60	○최종결함 1. 절연내력: 충전부와 외곽 금속사이 2880 V에서 절연파괴 ○동일성 확인 1.조명기구용컨버터 상이 2.스위치 삭제 * 인증번호 도용		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
5	리빙홈 / ☎032)504- 3044	한국	JD11091-14 002	SGE-800P- 25	○최종결함 1. 충전부에 대한 감전보호 : 외곽 커버가 손으로 제거되어 충전부(LED 모듈)가 노출됨 2. 절연내력 : 충전부와 외곽 금속사이 2880 V에서 절연파괴 ○동일성 확인 1. 조명기구용컨버터 상이 * 인증번호 도용		수거 · 교환 등 명령

○ 전격살충기 : 2개 제품

연번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	(주)유니맥스이 앤엘 / ☎032)676- 0116	중국	HU071822- 16001	HJ-20KL	○최종결함 1. 충전부에 대한 감전보호 - 벌레 채집망 제거 후 해당 부위를 통해 그리드에 시험 프로브 B 접촉 가능함  ○동일성 확인 1. 표시라벨 제조사 상이 2. 플러그, 코드 제조사 상이 및 1총기기→2총기기, 3심→2심 으로 변경. 3. Transformer 제거. 4. 캐패시터 용량 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발


연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
2	뉴스코리아 / ☎051)635-9811~2	중국	HU071099-15002A	NSK-30L	○최종결함 1.충전부에대한 감전보호 - 외곽 보호망 아래쪽으로 프로브B가 고압그릴에 접촉 가능함  ○경결함 1. 표시사항 - 제조월 미기입  ○동일성 확인 1. 안정기 부품 제거 2. X-캐패시터 상이 3. 스위치 제조사 상이 4. 정격 입력 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

#### ○ 케이블릴 : 4개 제품


연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	(주)삼화전기 / ☎031)358-9250	한국	SH04054-10001	SH2010-11	○경결함 1.구조 온도과승방지장치 및 전류차단장치가 없음. 2.유연한 케이블 및 접속 코드 고정 장치가 없음 3.표시 제조년월 표기되어 있지 않음  ○동일성 확인 1. 전류차단장치 누락		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
2	승주산업 / ☎032)579-9331	한국	SD04017-8001	SS-0913	○경결함 1.구조 온도과승방지장치 및 전류차단장치가 없음. 2.유연한 케이블 및 접속 코드 고정 장치가 없음 3.표시 제조년월 표기되어 있지 않음  ○동일성 확인 1. 온도과승방지장치 및 전류차단장치 누락		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
3	주은전기산업 / ☎031)681-5355	한국	JH04087-11001A	JY-SW16A-60	○경결함 1. 유연한 케이블 및 그 접속 - 코드 고정 장치 없음 2. 구조 - 온도과승방지장치 없음 3. 표시사항 - 제조일 누락 및 전선을 감 았을 때의 정격 누락  ○동일성 확인 1. 온도과승방지장치 제거		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
4	성림GS / ☎063)855-6419	한국	JN04005-12001A	MK-013C	○경결함 1. 단자 및 영구 고정용 단자 - 첩 나사를 가진 단자에는 2.5 mm <sup>2</sup> 의 전선을 부착할 수 없음 2. 유연한 케이블 및 그 접속 - 코드 고정 장치 없음  ○동일성 확인 1. 전원전선1.5mm <sup>2</sup> 에서 2.5mm <sup>2</sup> 로 변경 2. 온도과승방지장치 추가		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

#### ○ 직류전원장치(충전기) : 5개 제품

연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	(주)트윈벨 / ☎02)866-3477	한국	HA10097-16001B	TWB-502001	○최종결함 1. 연면거리 및 공간거리 - 일차-이차 (CY1일차핀-D1) 기준 공간거리: 4.0 mm이상 측정 공간거리: 3.6 mm ○ 경결함 1. 표시 및 취급설명서 - 전압 범위표시 부적합 Label 표시사항: AC 100~240 - 전압표시 미표기 - 제조년월 미표기 ○동일성 확인 퓨즈, 내부절연 sheet, transformer 변경		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
2	(주)원벨 / ☎02)866-3477	한국	HA10097-16001B	TWB-503001	○최종결함 1. 온도 상승 - 트랜스포머 T1 코일(254V) 온도상승치: 116.5 ℃ 온도기준치: 110 ℃ 이하 - 트랜스포머 T1 코어(254V) 온도상승치: 114.2 ℃ 온도기준치: 110 ℃ 이하 2. 연면거리 및 공간거리 - 일차-이차 (CY1 일차핀-D1) 측정 공간거리: 3.5 mm 기준 공간거리: 4.0 mm이상 ○ 경결함 1. 표시 및 취급설명서 - 전압 범위표시 부적합 Label 표시사항: AC 100~240 - 전압표시 미표기 - 제조년월 미표기		수거 · 교환 등 명령
3	지오텍 / ☎031)675-4131	한국	SH10096-15002C	GP-707B	○최종결함 1.공간거리 및 연면거리 - Pri.(Fuse F1) - Sec. (Diode D6) 기준: · 공간거리: 4.0 mm 이상 · 연면거리: 5.0 mm 이상 측정: · 공간거리: 0.0 mm · 연면거리: 0.0 mm  ○동일성 확인 Y-capacitor 모델명 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
4	(주)제원무역 / ☎02)583-1032	중국	SU10606-15004	STKFC-240C	○최종결함 1.공간거리 및 연면거리 - T1 Core-C7 기준 공간거리: 4.0mm 이상 측정 공간거리: 1.6mm - T1 Core-C8 기준 공간거리: 4.0mm 이상 측정 공간거리: 2.3 mm  2.절연내력 - L-N (1차-2차 출력부) 3000 Vac 절연파괴  ○동일성 확인 트랜스포머코어 절연부위 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
5	라츠 / ☎1599-7577	중국	HU10669-14006B	STA-130	○최종결함 1.온도상승 시험 - 254.4 V~, 60 Hz 정상동작 ▪Transformer coil : 기준치 : 110 ℃ 이하 측정치 : 120 ℃  ▪Transformer core : 기준치 : 110 ℃ 이하 측정치 : 111 ℃  ○동일성 확인 ◇ 1차측 저항 R10 다름 (인증당시: 2.2 kΩ, 확인시료: 2.05 kΩ) ◇ 2차측 Diode Type 다름 (인증당시: SMD Type, 확인시료: lead type)		수거 · 교환 등 명령

○ 가정용 소형변압기 : 2개 제품

연 번	제조(수입) 업체	제조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	(주)한일테크 / ☎031)996-6641	한국	HA06019-13009	HT-200D	○최종결함 1.온도상승 <내부전선> -기준치: 70 ℃ -측정치: 71.9 ℃, 90.4 ℃ <외함> -기준치: 70 ℃ -측정치: 91.2 ℃ <권선> -기준치: 100 ℃ -측정치: 1차권선: 140.5 ℃ 2차권선: 134.7 ℃  <보빈> -기준치: 100 ℃ -측정치: 131.4 ℃ <코어> -기준치: 100 ℃ -측정치: 141.6 ℃  2.충전부에 대한 감전보호 - 20N으로 누르면 스티커 부분이 풀리고 시험평거가 충전부에 접촉됨  ○중결함 1. 부하시 출력전압 변화를 - 기준치: 5 %이내 - 결과: 9.0 %  ○경결함 1. 표시 - 모델명 상이(HL100D) - 제조년월 표기 누락 - A/S전화번호 누락  ○동일성 확인 1. 콘센트, 전선, 플러그 Ttransformer 상이		수거 · 교환 등 명령

연번	제조(수입)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
2	한진종합전기 / ☎032)675-4100	한국	JH06002-5008A	HD-1000	<p>○최종결함 1. 온도상승 시험중 권선 발화</p> <p>○중결함 1. 부하시 출력전압 변화를 기준치: 5 % 이내 결과: 12.5 %</p> <p>○동일성 확인 1. Transformer 임의 변경 2. 전원전선 변경</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발


#### ○ 전기찜질기 : 5개 제품


연번	제조(수입)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	(주)생명사랑 / ☎053)583-7660	한국	HC07096-16010	ANY-2016	<p>○ 최종결함 1. 온도상승 - 외곽 온도: 112 ℃ (기준치 85 ℃ 이하)</p> <p>○ 경결함 1. 표시 및 사용설명서 - 제조자, AS, 제조일자 누락 및 경고문구 누락</p>		수거 · 교환 등 명령
2	다비씨코리아 / ☎031)765-1016	한국	HH071127-10005C	다비씨코리아 101-1	<p>○최종결함 1. 온도상승 표면온도 기준치 : 45 K이상 표면온도 측정치 : 82 K (K: 주변 온도 기준 상승값)</p> <p>○ 경결함 1. 표시 및 사용설명서 -제조년월 미기입 2. 부품 - 24.2 유연성 코드의 중간에 접속하는 스위치 장착 됨.</p> <p>○동일성 확인 1. 인렛 제조사 상이 2. 온도과승방지장치 온도값 상이(50 ℃ → 90 ℃) 3. 유연성코드에 스위치 부착</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

연번	제조(수입)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
3	도현 / ☎1688-1347 031-531-1279	한국	HH071186-9001	BS-HP01	<p>○최종결함 1. 온도상승 표면온도 기준치 : 35 K이하 표면온도 측정치 : 58.9 K (K: 주변 온도 기준 상승값)</p> <p>○경결함 1. 입력 전력과 전류 -정격입력 : 430 W -측정입력 : 525 W 편차 : +22.09 %</p> <p>○ 동일성 확인 1. 바이메탈 상이</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
4	(주)휴먼월드 / ☎070)4449-9043	중국	HU071544-14002	DWH-220	<p>○최종결함 1. 온도상승 인렛 기준치 : 인렛 핀 45 K 이하 측정치 : 인렛 핀 64.5 K</p> <p>○ 동일성 확인 1. 인렛상이 2. 온도과승방지장치 상이 3. Thermal Link 상이</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
5	(주)엠앤에스 / ☎1600-1492	한국	HE07063-1003	MS-4000	<p>○최종결함 1. 온도상승 인렛 기준치 : 인렛 핀 45 K 이하 측정치 : 인렛 핀 55.8 K</p>		수거 · 교환 등 명령

※ 인렛 : 충전단자

#### ○ 램프용 전자식안정기(형광등용) : 3개 제품

연번	제조(수입)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
1	(주)광명하이테크 / ☎02)2689-7400	중국	HH11273-3001	GM2362S	<p>○경결함 1. 전류파형 - 부적합내용: 파고율 1.7 이상 · 기준치 : 파고율 1.7 이하일 것 · 측정치 : 파고율 2.11</p> <p>○동일성 확인 1. 인증당시와 확인시료의 회로, PCB패턴 및 주요부품(Y-Capacitor, Line Filter) 변경</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

연 번	제조(수입) 업체	제 조 국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치(안)
2	대원루스터(주) / ☎032)554-3871	중국	HD11027-2012	DA-20D22S	<p>○경결함</p> <p>1. 전류파형</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부적합내용: 파고율 1.7 이상</li> <li>· 기준치 : 파고율 1.7 이하일 것</li> <li>· 측정치 : 파고율 2.06</li> </ul> <p>○동일성 확인</p> <p>인증당시와 확인시료의 회로, PCB패턴 및 주요부품(X·Y-Capacitor, Line Filter, 초크트랜스) 변경</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
3	(주)에버드 / ☎031)817-1600	중국	JU11095-7001	SK-FPL321S	<p>○최종결함</p> <p>1. 접지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 접지연결단자 누락</li> <li>접지연속성시험 초과 :</li> <li>측정값 9.99 Ω/기준치 0.5 Ω</li> </ul> <p>2. 전기적 강도(절연내력)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 충전부와 제어단자 사이 AC 1440 V 1분간 인가 시 절연파괴 발생</li> </ul> <p>○경결함</p> <p>1. 표시사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제조자(청도삼한전자), 램프형식(FL32W / 인증 : FPL32W) 오기, 제조년월 누락</li> </ul> <p>2. 전류파형</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 램프전류파고율 초과 :</li> <li>측정값 2.2 / 기준치 1.7</li> </ul> <p>○동일성 확인</p> <p>-X-CAP, Line Filter 상이</p>		수거 · 교환 등 명령